


改善箇所説明図

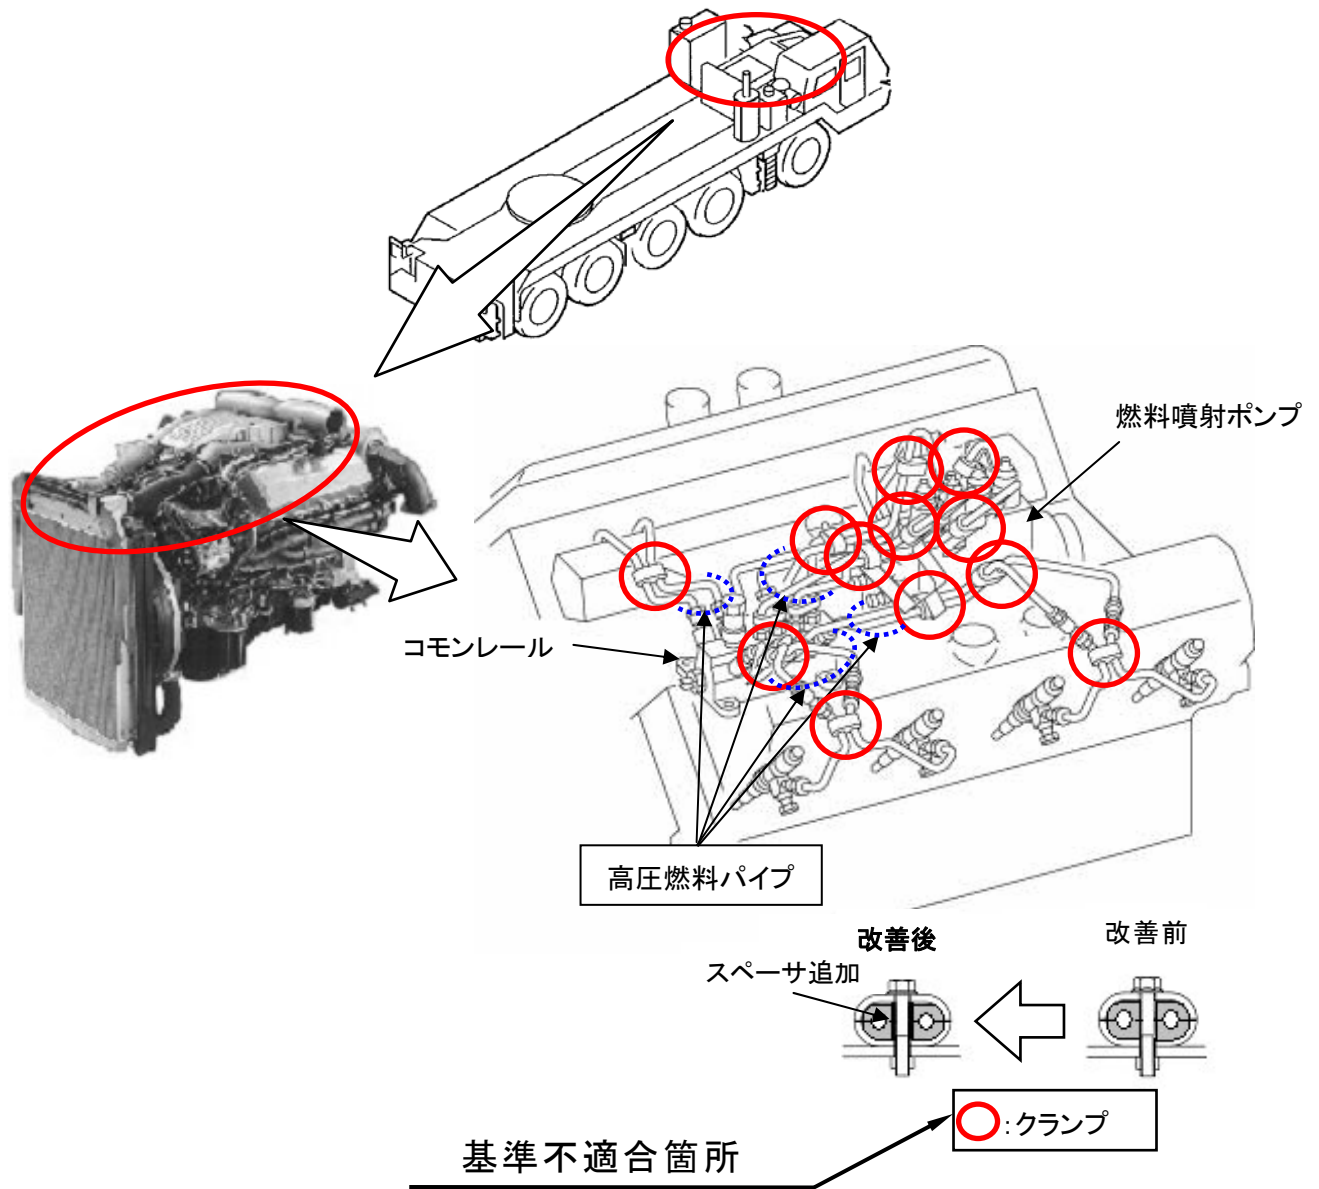

燃料噴射装置の高圧燃料パイプを締付けるクランプの構造が不適切なため、エンジン振動によりクランプボルトが緩み、当該クランプが脱落することがある。
 そのため、そのままの状態で使用を続けると、高圧燃料パイプに亀裂が生じ、燃料が漏れ、最悪の場合、エンジン停止、再始動不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該クランプを対策品と交換する。併せて高圧燃料パイプを交換する。

注：□は、交換部品を示します。

識別：改善措置作業完了車には、エンジンカバー上面点検リッド裏面の見易いところに「HD-26」の文字が記載された白黄色のステッカーを貼付する。