




# 改善箇所説明図

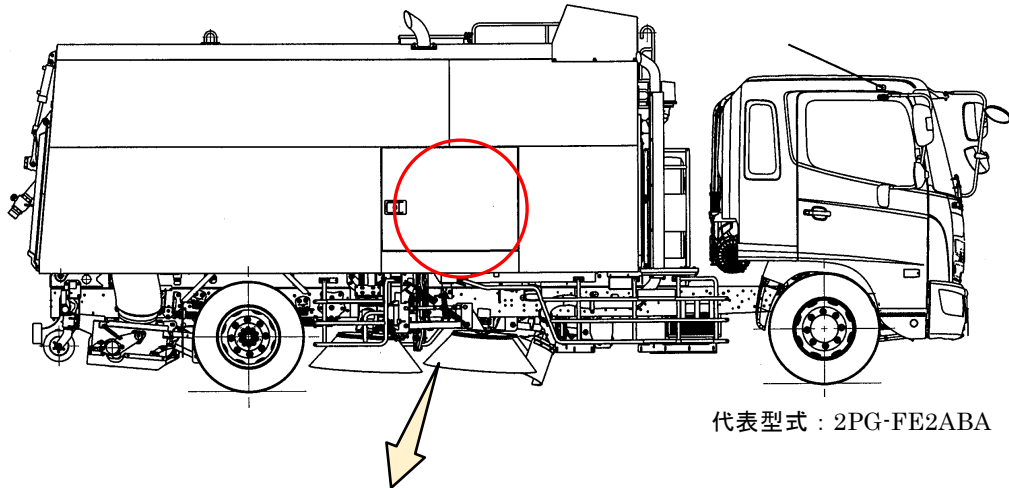

代表型式：2PG-FE2ABA


<変更前>

<変更後>

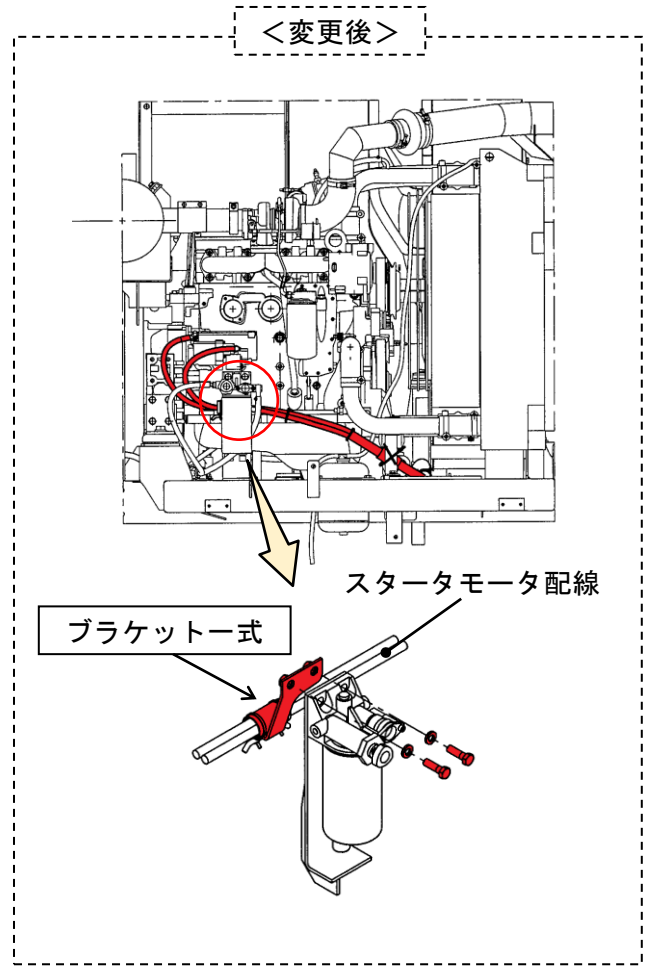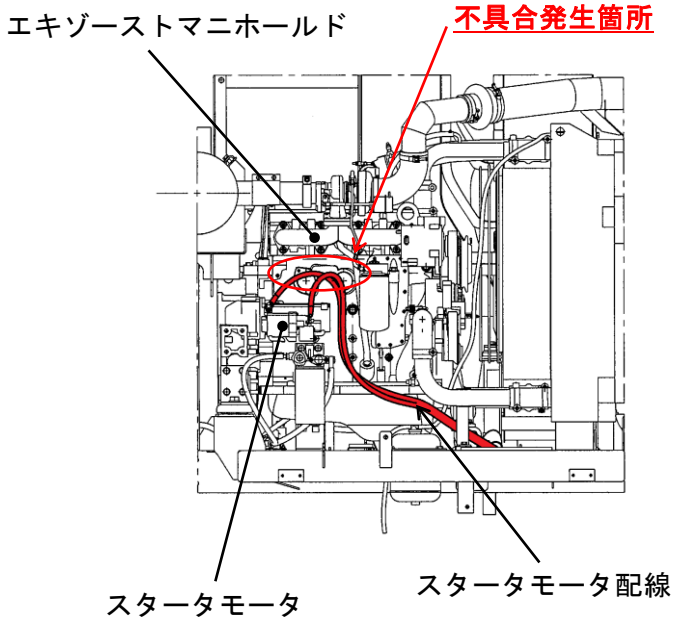

スタータモータ配線

ブラケットー式

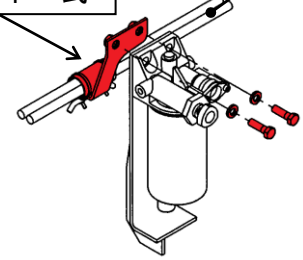

路面清掃車（道路作業車）の電気配線において、作業用エンジンのスタータモータ配線の配素が不適切なため、エンジンエキゾーストマニホールドの熱により配線被覆が溶損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線が露出して短絡し、最悪の場合、配線被覆に引火して車両火災となるおそれがある。

**改善措置の内容**  
 全車両、ブラケットー式を追加し、スタータモータ配線の配素を変更する。配線が溶損している場合は、新品に交換する。

識別：改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に「No. 5001」のステッカーを貼付する。

注：  は追加する部品を示す。