

## 大型油圧式クレーンのホースリールホースの点検について

納入後7年経過した200ton吊りの油圧クレーンにおいてクレーン作業中、ジブ用油圧ホースリールのホースが経年変化による破損のため油漏れを発生するという事例がありました。取扱説明書の点検・整備編におきまして1ヶ月又は150時間毎に配管・ホースの油漏れ・ふくれ・つぶれ・損傷の点検をお願いしております。

特に、120ton吊り以上の大型油圧クレーンに関しましては、以下の方法に従って1ヶ月又は150時間毎にホースリールのホースの点検を励行してください。

### ホースリールホース（余巻部分）の点検方法

メインブームを全伸長させホースリールのホースの余巻部分を確認し、異常がある場合はホース及びホーススパイラル（樹脂カバー）を交換してください。

