

改 善 箇 所 説 明 図

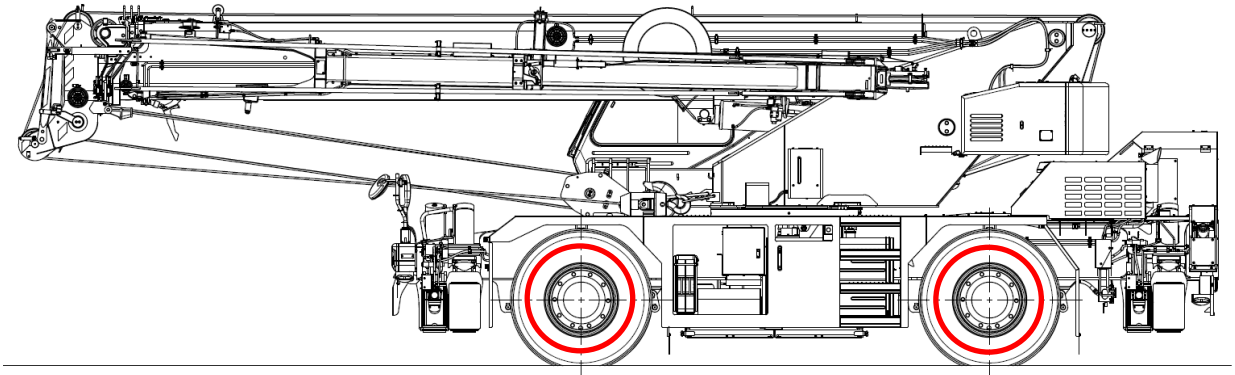

代表型式：カトウ YDS-KRC025

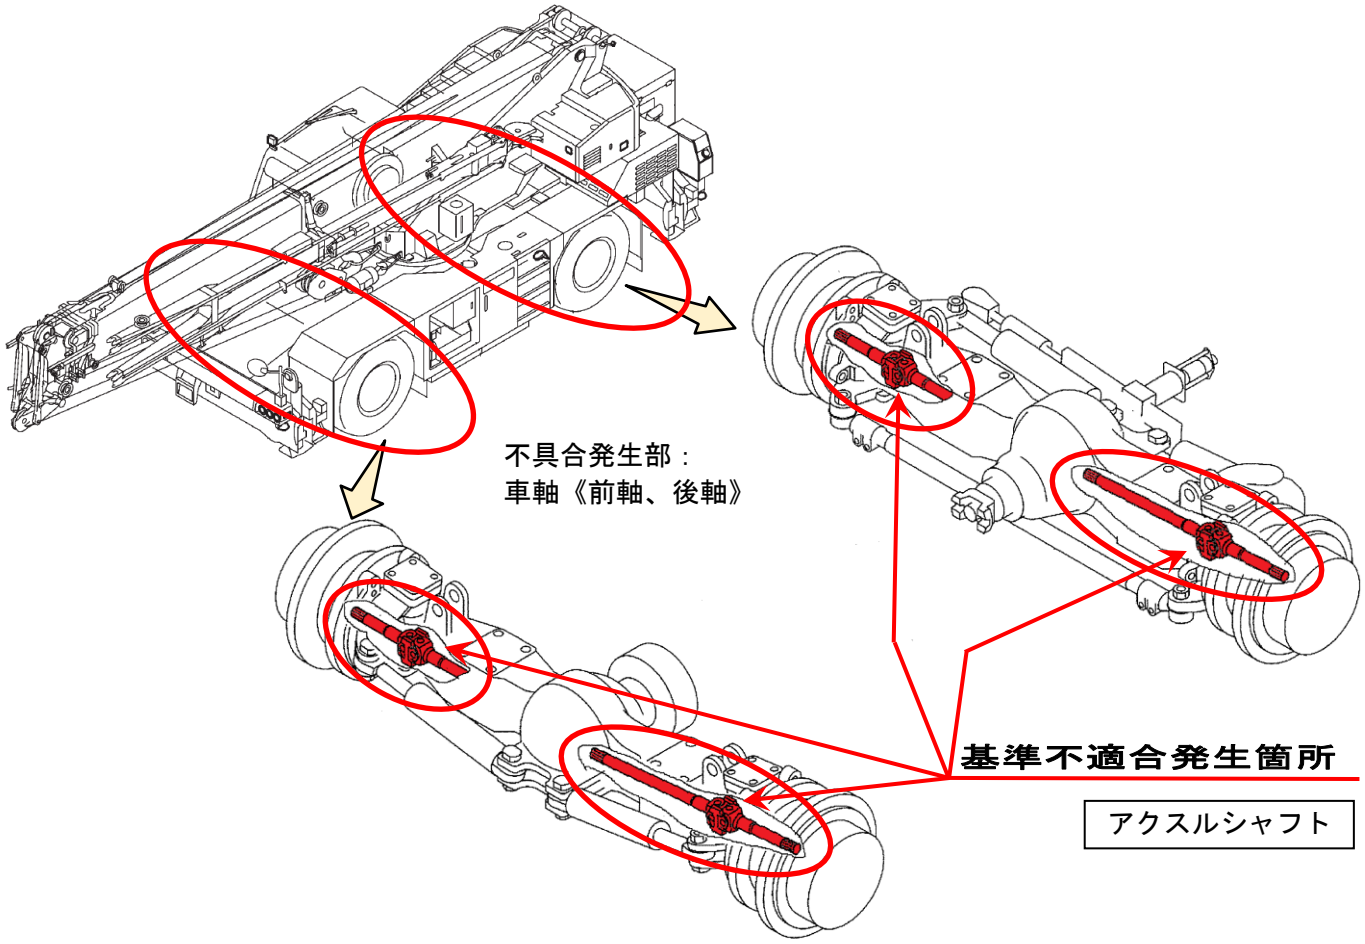

ホイール・クレーンのアクスルシャフトのセンターヨークにおいて、製造工程の管理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の繰返し応力によりセンターヨークが破損して、最悪の場合、駆動力を伝達できず、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、アクスルシャフトの刻印を点検し、対象ロットのアクスルシャフトが取付けられている場合は良品に交換する。

注　：□は、確認する部品を示す。

識別：作業完了車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近に「No.5896」のステッカーを貼付する。