


# 改善箇所説明図

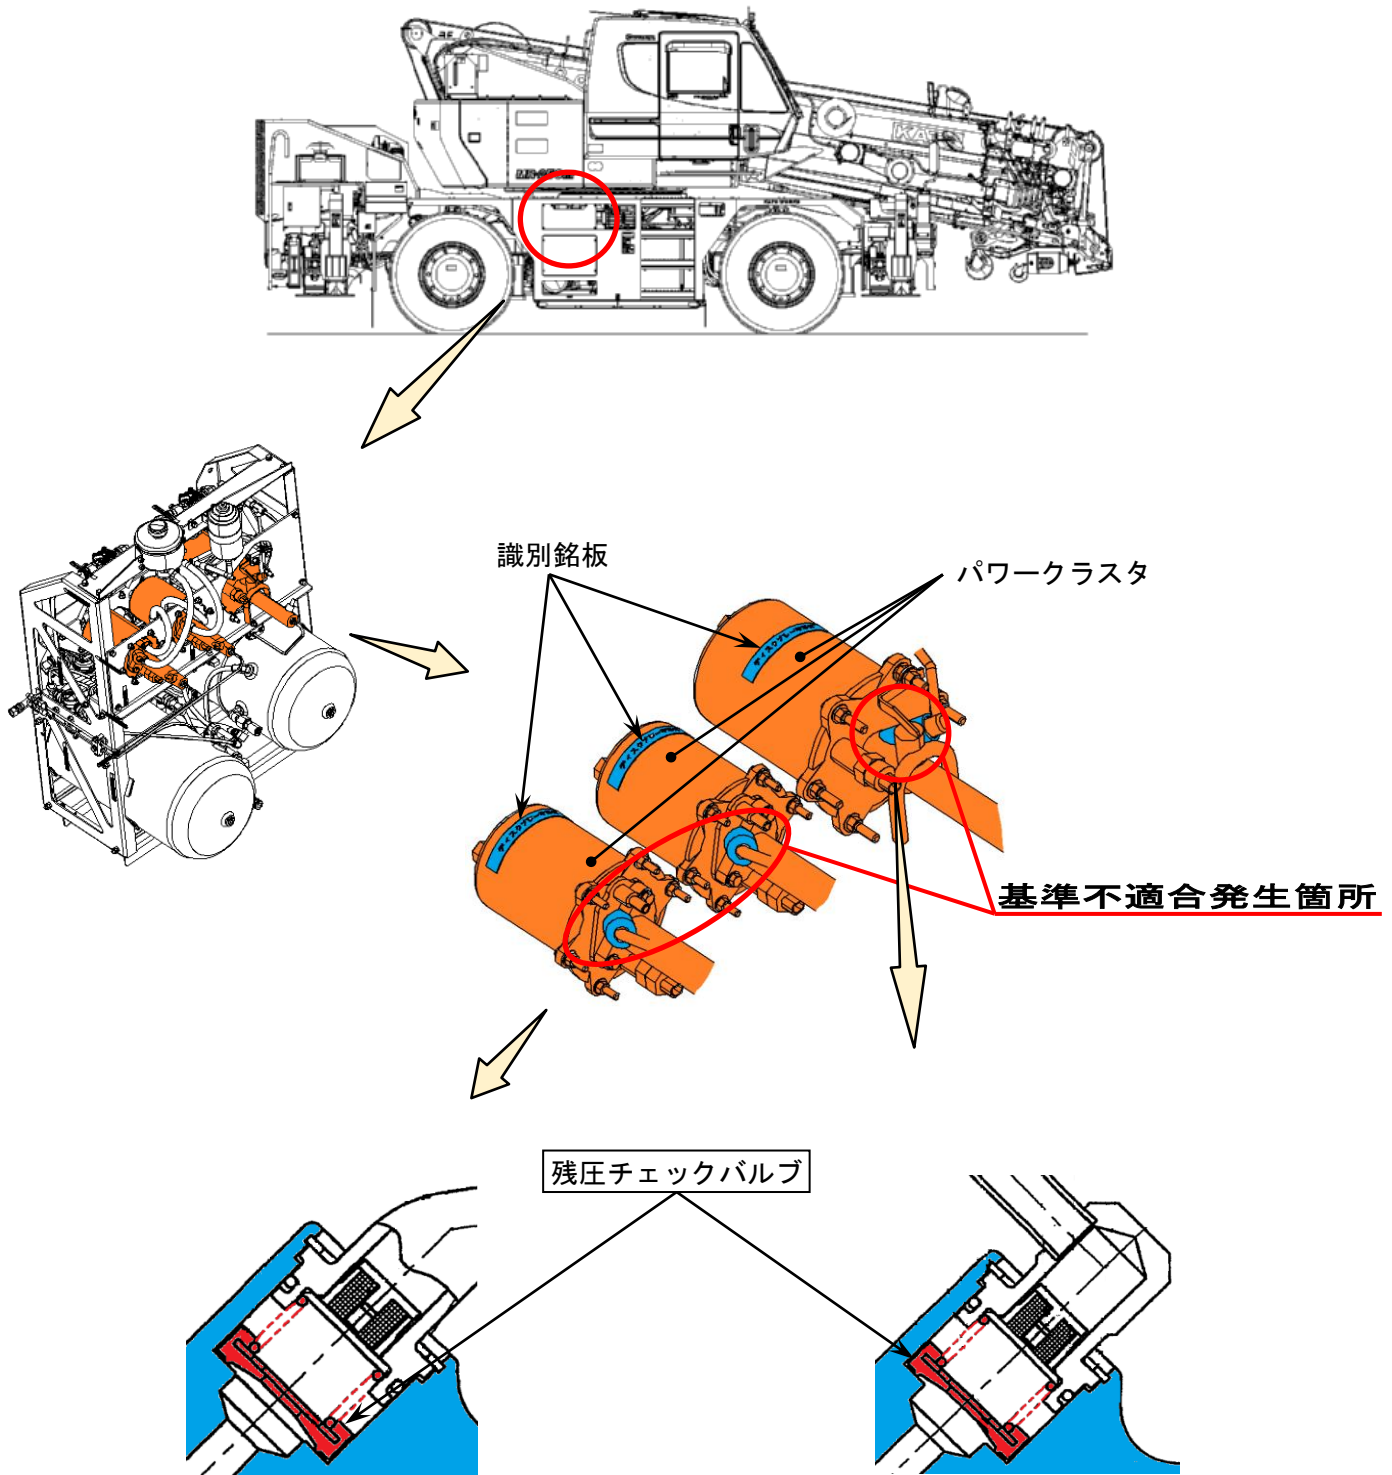

ホイール・クレーンの制動装置において、主ブレーキのパワークラスタの選定が不適切なため、ブレーキペダルを離してもブレーキ液圧回路に残圧が生じるものがある。そのため、主ブレーキが引きずり、最悪の場合、ブレーキパッドが過熱し、制動力が低下するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、パワークラスタの残圧チェックバルブを外す。

注 :  は、取り外す部品を示す。

識別 : 識別銘板をパワークラスタの胴部に貼付する。